


ODXT

ДАТЧИК / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
НАРУЖНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Инструкции по установке и работе

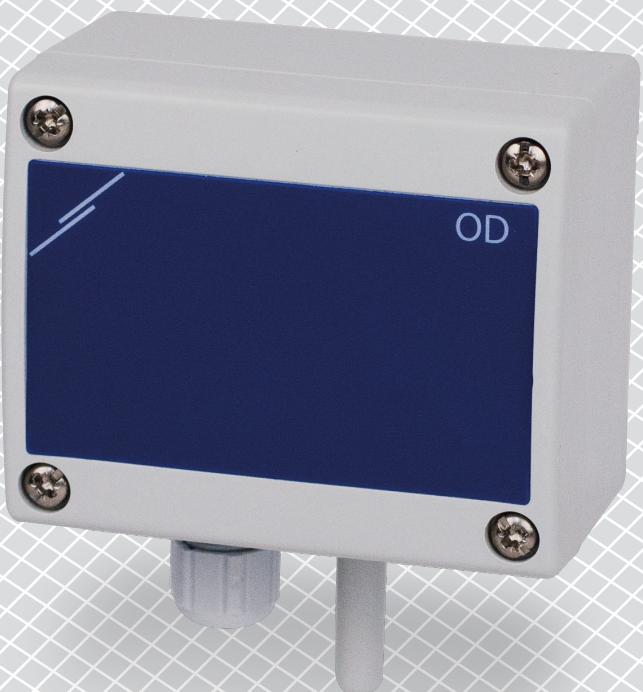

Содержание

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	4
КОДЫ ПРОДУКТА	4
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫ	4
СТАНДАРТЫ	5
ДИАГРАММЫ РАБОТЫ	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЯ	5
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И РАБОТЕ	5
ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРОВ MODBUS	9
Проверка инструкции по установке	10
ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ	10
ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЯХ	10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Перед началом работы с продуктом перечитайте всю информацию, техническое описание, инструкции по монтажу и схему проводки. В целях личной безопасности, а также сохранности и наилучшей производительности оборудования, убедитесь, что вы полностью понимаете содержание документов, перед тем, как начать монтаж, использование и обслуживание продукта.



Для обеспечения безопасности и по причинам лицензирования (CE), несанкционированное обращение и модификация продукта запрещается.



Продукт не должен подвергаться воздействию экстремальных условий, таких как: высоких температур, прямых солнечных лучей или вибраций. Химические пары высокой концентрации при длительном воздействии могут повлиять на работу оборудования. Убедитесь, чтобы рабочая среда была как можно более сухой, убедитесь в отсутствии конденсата.



Все установки должны соответствовать местным нормам здравоохранения, безопасности и местным нормативам. Этот продукт может быть установлен только инженером или специалистом, который имеет экспертное знание оборудования и техники безопасности.



Избегайте контакта счастями, подключёнными к напряжению, с изделием всегда обращайтесь бережно. Перед подключением силовых кабелей, обслуживанием или ремонтом оборудования всегда отключайте источник питания.



Каждый раз проверяйте, что вы используете правильное питание, провода имеют соответствующий диаметр и технические свойства. Убедитесь, что все винты и гайки хорошо затянуты и предохранители (если таковые имеются) хорошо закреплены.



Требования к утилизации оборудования и упаковки должны быть приняты во внимание и осуществляться согласно с местными и национальными законодательствами / правилами.



В случае, если возникли какие-либо вопросы, которые остались без ответа, свяжитесь со службой технической поддержки или проконсультируйтесь со специалистом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ODXT - это комбинированный датчик / переключатель наружной температуры. Четыре диапазонов, из которых один выбирает пользователь, позволяют точное измерение наружной температуры. Этот датчик / переключатель имеет последовательный RS485 порт (Modbus RTU) и один аналоговый / цифровой выход (0–10 В / 0–20 мА / ШИМ).

КОДЫ ПРОДУКТА

Код	Питание	Подключение
ODXTG	15–24 В (перем. тока) ± 10 % 18–34 В (пост. тока)	трёхпроводное
ODXTF	18–34 В (пост. тока)	четырёхпроводное

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Контроль температуры в системах ОВК
- Для наружного применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- Аналоговый выход: 0–10 В / 0–20 мА / ШИМ (открытый коллектор)
- Релейный выход: С/О (230 В / 2 А)
- Потребляемая мощность:
 - без нагрузки: макс. 25 мА
 - полная нагрузка: макс. 55 мА
- Нагрузочное сопротивление:
 - В режиме выхода 0–10 В (пост. тока) > 2 кОм
 - В режиме выхода 0–20 мА < 500 Ом
 - В режиме выхода ШИМ > 2 кОм (частота 1 кГц)
- Выбираемые температурные диапазоны: -55–45 °C / -40–60 °C / -30–70 °C / -20–80 °C
- Свободно выбираемый диапазон температур с помощью Modbus: -55–80 °C
- Выбираемая точка переключения реле: при помощи Modbus-а
- Выбираемый гистерезис: 1 / 2 / 3 / 4 °C (5 °C только в режиме Modbus-а)
- Коробка: пластмассовая ABS, цвет - серый (RAL 7035),
- Степень защиты: IP65 (согласно EN 60529)
- Условия окружающей среды:
 - температура: -55–80 °C
 - относительная влажность: < 95 % rH (без конденсации)
- Температура хранения: -55–80 °C

СТАНДАРТЫ

- Директива по низковольтному оборудованию LVD 2006/95/EC
- Директива по электромагнитной совместимости EMC 2004/108/EC: EN 61326
- Директива по утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования WEEE Directive 2012/19/EU
- Директива RoHS 2011/65/EU об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании



ДИАГРАММЫ РАБОТЫ

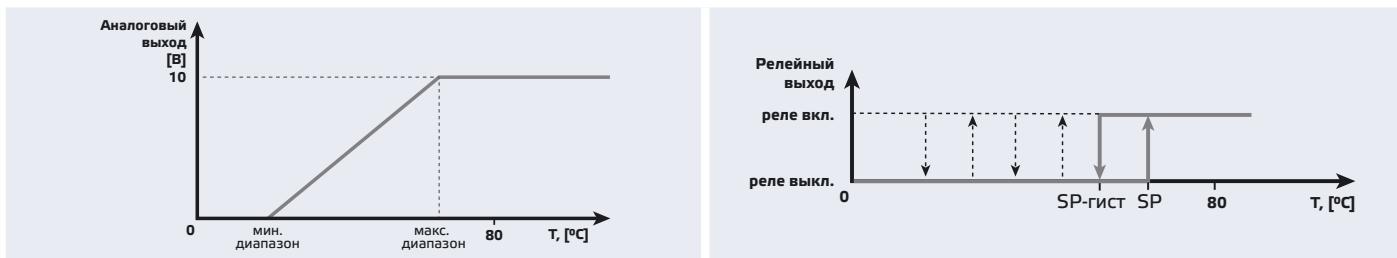

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЯ

Vin	Положительное напряжение пост. тока / перем. тока ~
GND	Заземление / перем. тока ~
A	Modbus RTU (RS485), сигнал A
/B	Modbus RTU (RS485), сигнал /B
AO1	Аналоговый / цифровой выход (0–10 В / 0–20 мА / ШИМ)
GND	Заземление
NO1	Нормально разомкнутый контакт
COM1	Общий контакт
NC1	Нормально замкнутый контакт
Соединения	Сечение провода: макс. 1,5 мм ² Диаметр кабеля: 3–6 мм

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И РАБОТЕ

Перед тем, как начать монтаж преобразователя / переключателя ODXT внимательно прочтайте «Безопасность и меры предосторожности». Выберите ровную поверхность для места установки (стену, панель и т.д.).

Следуйте дальнейшим инструкциям:

1. Выкрутите 4 винта крепления на передней крышке и откройте корпус.
2. Закрепите заднюю крышку корпуса на стене / панели с помощью соответствующих крепежных элементов. Обратите внимание, что регулятор был установлен в правильном положении, соблюдая установочные размеры. (Смотрите **Fig. 1 Монтажные размеры** и **Fig. 2 Монтажное положение**.)

Fig. 1 Монтажные размеры



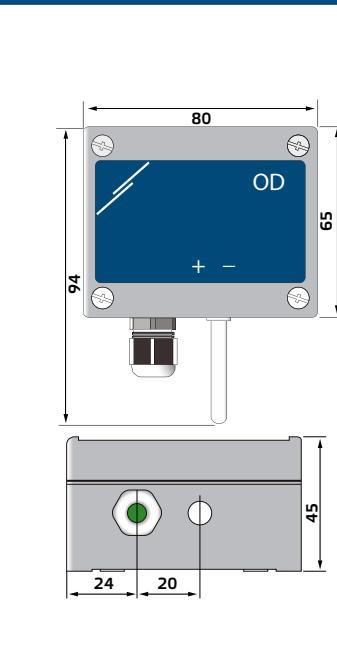


Fig. 2 Монтажное положение

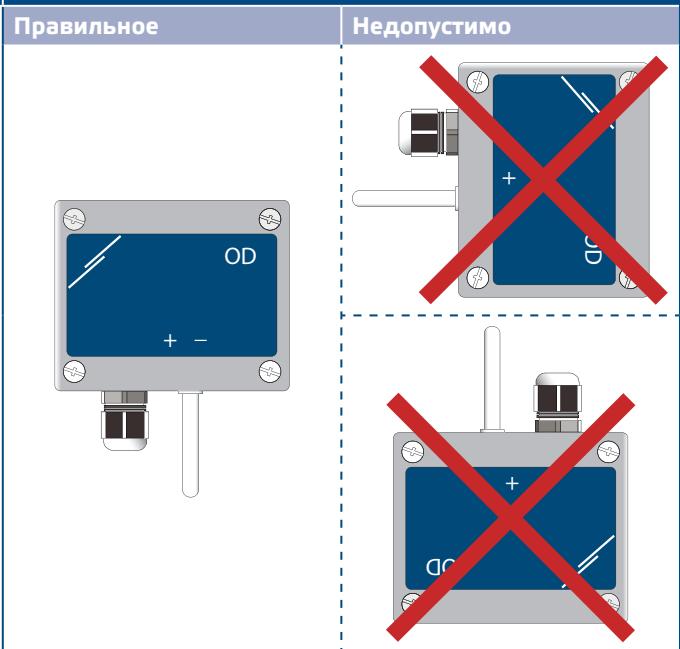

3. Выполните электропроводку согласно электрической схеме (см. **Fig. 3**), используя информацию из раздела "Подключение и соединения".

Fig. 3 Схема подключения

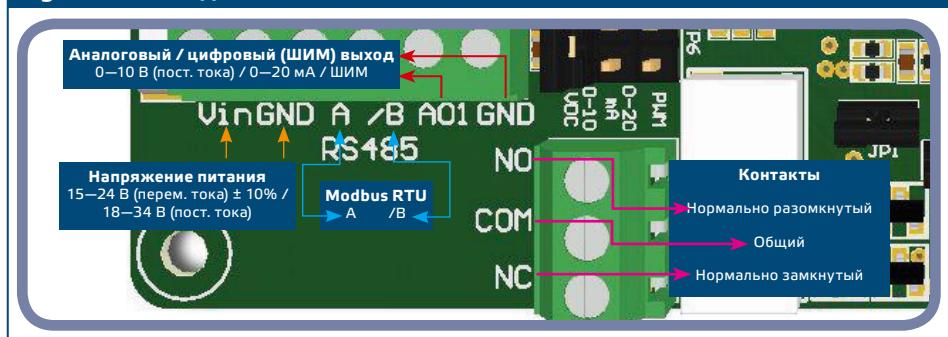

ВНИМАНИЕ

Если источник питания переменного тока используется с любым устройством сети Modbus, зажим заземления GND не надо подключать к другим устройствам сети или через CNVT-USB-RS485 конвертер. Это может привести к необратимому повреждению полупроводников связи и / или компьютера.

4. Настройка настроек к нужным:

4.1 Чтобы выбрать режим аналогового / цифрового выхода содеражания, используйте перемычку, указана на **Fig. 4** Перемычка выбора аналогового / цифрового выхода.

Fig. 4 Перемычка для выбора аналогового / цифрового выхода



- ▶ Поставьте перемычку на контакты, которые активируют 0–10 VDC режим аналогового / цифрового выхода.
- ▶ Поставьте перемычку на контакты, которые активируют 0–20 мА режим аналогового / цифрового выхода.
- ▶ Поставьте перемычку на контакты PWM для активирования режим ШИМ.

Заводская уставка: 0–10 В (пост. тока).


4.2 Для изменения ШИМ выходного напряжения, удалите перемычку JP1 (см. **Fig. 5**) и подключите провода, как показано на **Fig. 1**. По умолчанию подтягивающий резистор подключается к 12,5 В (пост. тока), а перемычка JP1 установлена на контакты.

Фиг. 5 Перемычка включения встроенного подтягивающего резистора




4.3 Чтобы выбрать диапазон датчика, используйте перемычку JP2. См. **Fig. 6** Перемычка диапазонов датчика и информация рядом с ней. Заводская уставка: -55–45 °C.

Fig. 6 Перемычка диапазонов датчика

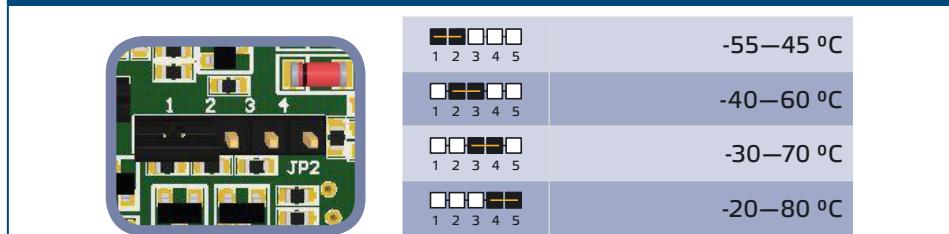


- 4.4** Чтобы выбрать значение гистерезиса, используйте JP3 и JP4.
 Заводская уставка: 4 °C. Смотрите **Fig. 7** и комбинации перемычек рядом с ней.

Fig. 7 Выбор значения гистерезиса, JP3 и JP4

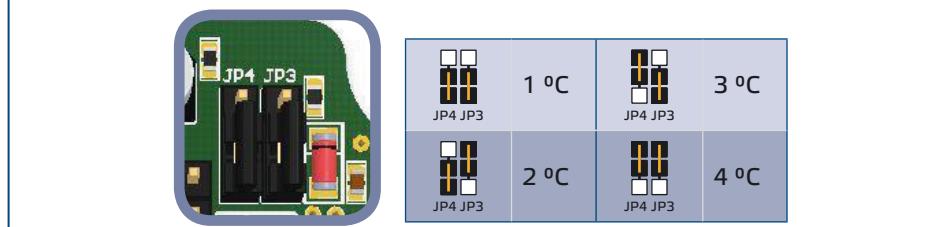


- 4.5** Чтобы сделать сброс параметров Modbus-а, поставьте и удерживайте перемычку указана на **Fig. 8** в течение 20 секунд.

Fig. 8 Перемычка сброса параметров Modbus

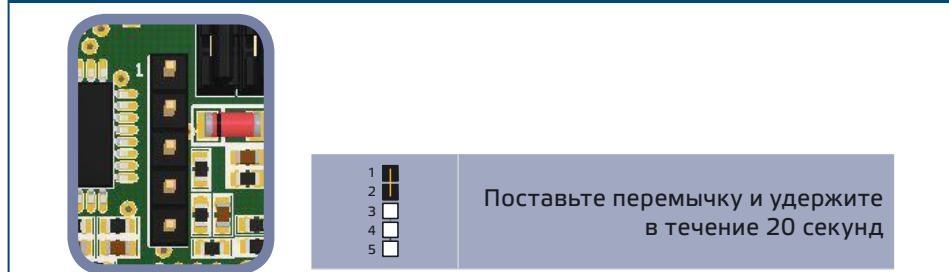


- 5.** Убедитесь, что Ваше устройство находится в начале или конце сети из устройств. (см. **Example 1** и **Example 2**). Если это так, подключите резистор NRT с помощью Modbus. В противном случае, оставьте отключенном (Modbus настройка по умолчанию).

Example 1

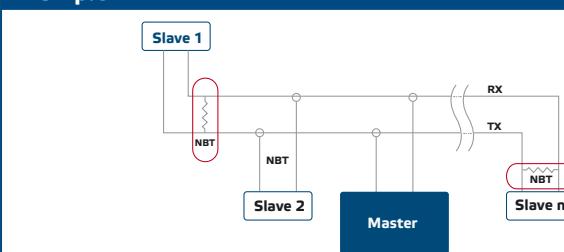

Example 2

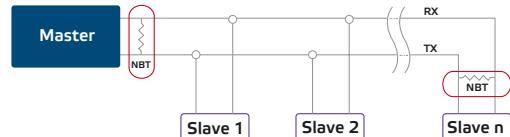

- 6.** Убедитесь, что вы провели правильную установку. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «**Проверка инструкции по установке**».
7. Закройте корпус и закрепите крышку.
8. Включите питание.



ВНИМАНИЕ

Если источник питания переменного тока используется с любым устройством сети Modbus, зажим заземления GND не надо подключать к другим устройствам сети или через CNVT-USB-RS485 конвертер. Это может привести к необратимому повреждению полупроводников связи и / или компьютера.

- 9.** Настройте придел переключения реле при помощи Modbus-а.
10. Настройка других заводских настроек к нужным с помощью программы 3SMODBUS (если это необходимо). Для все заводских настроек по умолчанию, см. **Table Карты регистров Modbus**.

ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРОВ MODBUS

INPUT REGISTERS

		Data type	Description	Data	Values
1	Temperature level	signed int.	Actual temperature level	-550–800	250 = 25,0 °C
2-10			Reserved, returns 0		
11	Output value	unsigned int.	Value of the analogue output	0–1.000	0 = 0 % 1.000 = 100 %
12	Relay status	unsigned int.	Relay status. When it is On , the contact between COM1 and NO1 is closed.	0–1	0 = Off 1 = On
13	Temperature range	unsigned int.	Temperature working range selected by jumper or holding register	1–5	1 = -55–45 °C 2 = -40–60 °C 3 = -30–70 °C 4 = -20–80 °C 5 = Custom
14	Setpoint	signed int.	Setpoint selected by holding register	-550–800	250 = 25,0 °C
15	Hysteresis	unsigned int.	Hysteresis for the relay switching selected by jumpers or a holding register	1–5	1 = 1 °C 2 = 2 °C 3 = 3 °C 4 = 4 °C 5 = 5 °C
16	Setpoint out of range	unsigned int.	Flag that shows if the temperature setpoint is out of the working range	0–1	0 = No 1 = Yes
17-19			Reserved, returns 0		
20	Sensor communication lost	unsigned int.	Flag that shows if the communication with sensor module is lost	0–1	0 = No 1 = Yes

HOLDING REGISTERS

		Data type	Description	Data	Default	Values
1	Device slave address	unsigned int.	Modbus device address	1–247	1	0 = 4.800 1 = 9.600 2 = 19.200 3 = 8.400 4 = 57.600 5 = 115.200 6 = 230.400
2	Modbus baud rate	unsigned int.	Modbus communication baud rate	1–4	2	0 = 9.600 1 = 19.200 2 = 38.400 3 = 57.600 4 = 115.200 5 = 230.400
3	Modbus parity	unsigned int.	Parity check mode	0–2	1	0 = 8N1 1 = 8E1 2 = 8O1
4	Device type	unsigned int.	Device type (<i>Read only</i>)	ODXTX = 1066		
5	HW version	unsigned int.	Hardware version of the device (<i>Read only</i>)	XXXX		0 x 0100 = HW version 1.0
6	FW version	unsigned int.	Firmware version of the device (<i>Read only</i>)	XXXX		0 x 0100 = SW version 1.0
7	Operating mode	unsigned int.	Enables Modbus control and disables the jumpers and trimmers	0–1	0	0 = Standalone mode 1 = Modbus mode
8	Output overwrite	unsigned int.	Enables the direct control over the outputs. <i>Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1.</i>	0–1	0	0 = Disabled 1 = Enabled
9-10			Reserved, returns 0			
11	Temperature range	unsigned int.	Selects the temperature working range. <i>Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1.</i>	1–5	1	1 = -55–45 °C 2 = -40–60 °C 3 = -30–70 °C 4 = -20–80 °C 5 = Custom
12	Minimum custom temperature range	signed int.	Minimum value of the custom temperature range. <i>Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1 and register 11 is set to 5.</i>	-550–Max	0	100 = 10,0 °C
13	Maximum custom temperature range	signed int.	Maximum value of the custom temperature range. <i>Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1 and register 11 is set to 5.</i>	Min–800	500	500 = 50,0 °C
14	Setpoint	signed int.	Selects setpoint for the relay switching. <i>Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1.</i>	-550–800	250	250 = 25,0 °C
15	Hysteresis	unsigned int.	Selects the hysteresis for the relay switching. <i>Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1.</i>	1–5	4	1 = 1 °C 2 = 2 °C 3 = 3 °C 4 = 4 °C 5 = 5 °C
16-20			Reserved, returns 0			
21	Analogue output overwrite value	signed int.	Overwrite value for the analogue output. <i>Always settable. Active only if holding registers 7 and 8 are set to 1.</i>	0–1.000	0	0 = 0 % 1.000 = 100 %
22-29			Reserved, returns 0			
22-29	Modbus network resistor termination (NRT)	unsigned int.	Sets the unit as end unit of the line / or not by connecting NRT	0–1	0	0 = NRT disconnected 1 = NRT connected

Если хотите узнать больше о протоколе обмена данных Modbus пожалуйста, посетите: http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf

ПРОВЕРКА ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

После включения питания, проверьте состояние зелёного светодиода ON/OFF. (Смотрите Fig. 9.) После этого светодиод должен светиться зеленым, не мигая. Если это не так, проверьте соединения проводов.

Убедитесь, что оба светодиода (TX и RX) мигают при включении Вашего устройства. (Смотрите Fig. 10 Индикация коммуникации Modbus.) Если они мигают непрерывно, Ваше устройство обнаружило сеть Modbus. Если они не мигают, проверьте еще раз подключение.

Fig. 9 Индикация работы


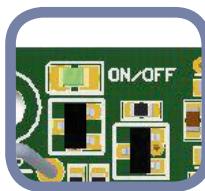


Fig. 10 Индикация коммуникации Modbus

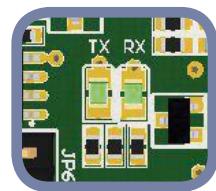

ВНИМАНИЕ

Статус все светодиодов может быть проверен, только когда устройство находится под напряжением. Соблюдайте все необходимые меры безопасности!

Убедитесь, что связь с модулем датчика обнаружена после включения питания. Проверьте состояние входного регистра 20 и в случае утери обратитесь к уполномоченному техническому сервису или торговому представителю.

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ

Избегайте ударов и экстремальных условий; храните в оригинальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЯХ

Два года со дня даты поставки при обнаружении производственных дефектов. Любые модификации или изменения в изделие освобождают производителя от любых обязанностей. Изготовитель не несёт ответственность за возможные несоответствия в технических данных и рисунках, так как устройство может быть изготовлено после даты публикации инструкции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При нормальных условиях эксплуатации этот продукт в обслуживании не нуждается. В случае загрязнения протрите сухой или влажной тканью. В случае сильного загрязнения чистите с неагрессивными жидкостями. При этом устройство должно быть отключено от сети питания. Убедитесь в отсутствии попадания жидкости внутрь устройства. После очистки к сети питания подключайте его только тогда когда он будет абсолютно сухой